

prescrizioni generali

- tutti gli interventi saranno eseguiti in compresenza con lo svolgimento del mercato comunale nei giorni del martedì e del sabato seguendo il cronoprogramma dei lavori e tenendo sempre in considerazione che il mercato non verrà mai sospeso e/o rimandato. si tratta di un'ipotesi da valutare con i settori comunali competenti ed i commercianti prima dell'effettivo avvio del cantiere.
- le zone dei lavori individuate nelle planimetrie saranno delimitate nel loro intero perimetro; nei giorni di mercato, durante l'orario dello stesso e sino ad ultimazione della pulizia completa della piazza non è consentito lavorare all'interno di dette zone.

legenda

- pozzetti da rimettere in quota e con chiusini in ghisa da sostituire
- caditoie da rimettere in quota e con griglia in ghisa da sostituire
- ▤ pavimentazione esistente in autobloccanti 15x15x7,5
- posti assegnati per esercenti commerciali del mercato
- ▭ ripristini pavimentazione avvallata
- ▬ zanella / cunetta di raccolta acque meteoriche

COMUNE DI VOLPIANO

INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORIA AREA MERCATALE PIAZZA ITALIA

Progettisti:

- Ing. Cavapozzi Michele - cf. CVP/MHL74L09L500K

per conto della committenza

Il Responsabile Unico del Progetto

- arch. Monica Veronese

oggetto: PROGETTO ESECUTIVO

tavola:

E 01

scala:

1:200

PLANIMETRIA GENERALE

data:

novembre 2024

variante




archingeo studio associato

via Fraschetti, 41 - 10138 Torino - tel.: 011/337238 - archingeo.sta@libero.it - P.I. 06252610010

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI "ARCHINGEO STUDIO ASSOCIATO". NON DEVE ESSERE COPIATO ED DIVULGATO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
This drawing is Archingeo's property. It must not be copied and/or published without written authorization.

INT. § - intervento su basso fabbricato vigili urbani

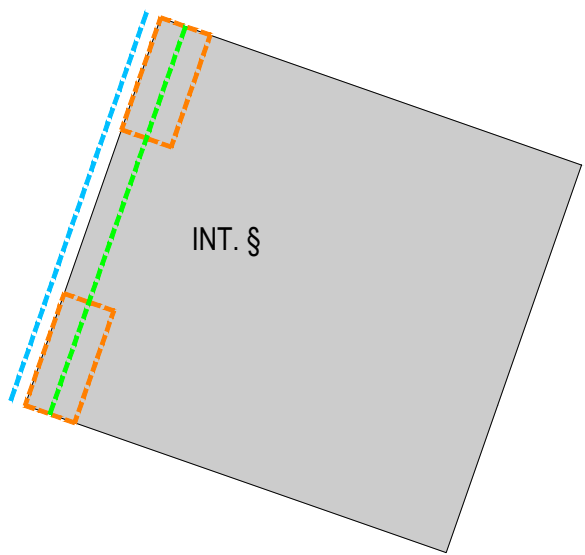

- intervento di ripristino localizzato impermeabilizzazione sulla copertura
- intervento di sistemazione rivestimento in facciata
- intervento di ripristino controsoffittatura interna

planimetria generale

nota bene

- tutte le caditoie ed i chiusini con resistenza inferiore alla D400 dovranno essere sostituiti
- tutte le caditoie ed i chiusini che non dovessero trovarsi allineati con le nuove pendenze, dovranno essere riportati in quota
- tutte le caditoie ed i chiusini dovranno essere sigillati come da soluzione estratta da "Codice di pratica per la posa in opera di masselli autobloccanti in calcestruzzo" ASSOBETON riportata in tavola grafica E02
- tutti i limiti degli stalli interessati dai lavori dovranno essere nuovamente tracciati con vernice adeguata